

VOGLHOFFER

Kunstschlerei – Möbelrestaurierung

Aisttalstr. 3 - 4311 Schwertberg - Tel.: 07262-62675 – Fax Dw.: 14
www.voglhofer.at - office@voglhofer.at

Restaurierung von zwei Kirchenportale

Pfarrkirche Nußbach, 4542 Nußbach, Nr.: 64

Restaurierung von zwei Eingangsportalen:
Pfarrkirche Nußbach, 4542 Nußbach, Nr.: 64

Bestandsaufnahme:



Detail: Sakristeitüre und Seiteneinganstüre mit gotischen Beschlägen

Sakristeitüre:

Die neugotische Weichholztüre ist an der Innenseite eine Brettbauweise, mit Aufdoppelung einer Rahmenbauweise an der Außenfläche und zusätzlich aufgesetzte Verzierungen. Durch Holzschwind entstanden Längsrisse an den Füllungen, Eckverbindungen und im Innenbereich an der Längsrichtung. Teilweise fehlen die aufgesetzten Verzierungen an beiden Füllungen. Profilierungsleisten sind durch starke Abwitterung aufgesprungen und stark verzogen. Der Wetterschenkel ist stark abgenützt, verzogen und rissig. Die gesamte Oberfläche ist stark verwittert. Ein Anstrich ist nicht mehr ersichtlich. Die Türgehänge sind direkt am Stein eingelassen. Das Türblatt ist zusätzlich stark verzogen. Die Beschläge sind in neugotischer Ausführung.



Detail:
Türübergang
Beschläge
Innenansicht

Seiteneinganstüre:

Die zweiflügelige Weichholztüre ist aus dem 18. Jhd. und eine Brettbauweise. Durch Holzschwind entstanden durchgehende Längsrisse. Durch Abnahme der gotischen Beschläge wurde ersichtlich, daß das darunterliegende Holz stark verfault ist. Ansonsten geringe Holzschäden. Die Oberfläche ist stark abgewittert. Anstrich ist keiner ersichtlich. Durch die stark verrosteten Beschlagsteile verfärbte sich das Holz bei den Übergängen fast schwarz.



Detail:
Sichtseite mit
Beschläge
Innenansicht

Restaurierung:

Sakristeitüre:

An der Innenseite wurden die Längsrisse ausgeleimt und mit Keilzinken zusätzlich stabilisiert. Die Verbindung wurde unter den Türbeschlägen angefertigt. An den Sichtflächen wurden sämtliche Rißschäden aufgeweitet und mit Holzkeile ausgeleimt. Fehlende, aufgesetzte Verzierungen wurden teilweise ergänzt und erneuert. Die gesamte Oberfläche wurde mit Sodawasser grundgereinigt, danach leicht angeschliffen und sämtliche Neuteile farblich dem Altbestand angeglichen. Die Oberfläche ist ein reiner Ölanstrich. Als Nachtrag wurde ein Türstock in Eichenholz neu angefertigt. Die Gehänge wurden aus der Steinfassung entnommen und für den Holzstock umgearbeitet und montiert. Im Stock wurde ein Dichtung angebracht. Zusätzlich wurde ein Zylinderschloß oberhalb dem Kastenschloß neu angebracht.

Seiteneingangstür:

Zuerst wurden sämtliche Beschlagsteile entfernt. Danach wurden sämtliche Längsrisse mit Holz ausgeleimt und mit Keilzinken stabilisiert. Diese Arbeiten wurden an den Sichtflächen vorgenommen, da sie von den Beschlägen abgedeckt wurden. Angefaulte Holzteile wurden teilweise entfernt und neu ergänzt und Holzgefestigt. Die gesamte Oberfläche wurde mit Sodawasser gereinigt. Danach wurden die Flächen bei den Eisenübergängen leicht angeschliffen. Neuteile wurden farblich dem Altbestand angeglichen. Die Oberfläche ist ein reiner Ölanstrich. Danach wurden sämtliche Beschlagsteile montiert.

Beschlagsteile:

Diese Arbeiten wurden von der Firma Reisinger Peter aus Tragwein durchgeführt. Sämtliche Beschläge wurden Demontiert. Danach mechanisch gereinigt und entfettet. Die neugotisch Beschläge wurden mit Lasuranstrich LZ-80 altschwarz bearbeitet, gereinigt und mit Decklack LZ-80 farblos nachgearbeitet. Die Erdoberfläche wurde mit Firnisöl verarbeitet. Die gotischen Beschläge wurden mit mechanischen Mitteln Grundgereinigt, danach entfettet und mit einem Grundanstrich LZ-80 hellgrau versehen. Der Deckanstrich wurde mit LZ-80 schwarz-matt durchgeführt und als Erdoberfläche mit Firnisöl versiegelt.

Oberfläche:

Die Holzflächen wurden mit Sodawasser gereinigt, leicht angeschliffen und mit einem 4xligen Ölanstrich versehen. Der Eichenstock wurde farblich der Tür angeglichen und ebenfalls mit Ölanstrich verarbeitet.

Detailfoto von der Seiteneingangstüre:




Detail: Stabilisierung und Verleimungsarbeiten mit Keilzinken an der Sichtseite



Detail: Reinigungsarbeiten mit farbangleichung an der Oberfläche

Detailfoto der Beschlagsarbeiten:

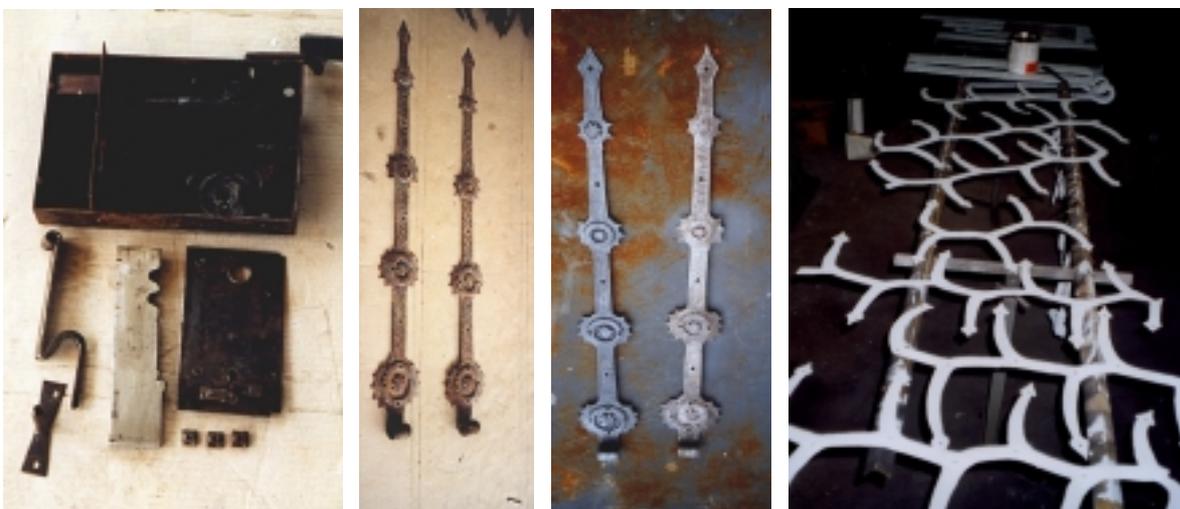

Detail: Kastenschloß, neugotische Beschläge vor-, während- und nach der Bearbeitung.
Gotischer Beschlag bei der Bearbeitung

Fertiggestellte Sakristeitüre:



Fertiggestellte Seiteneingangstüre:

